

# Strayhgarn İplik Düzungünsüzlüğünü İyileştirmek İçin Harman Prosesi ve Tarak Makinasında Yapılması Gereken İşlemler\*

Mehmet K. AKIN

Tekstil Mühendisi

YÜNSA A.Ş. Ç. KÖY-TEKİRDAĞ

Bu çalışmada, strayhgarn (yün ve yün/sentetik) iplikçiliğinde kaliteli bir iplik yapmak için kontrol noktalarında yapılması gereken işlemler pratik olarak gösterilmiştir.

## THE OPERATIONS REQUIRED IN THE CARDING MACHINE AND BLENDING PROCESS FOR IMPROVING WOOLLEN YARN IRREGULARITY

The operations required on the inspection points to make quality yarn, in spinning of the woollen, (wool and wool/synthetic), have been experimentally shown in this study.

### 1. GİRİŞ

Strayhgarn iplikçiliğinde üretim hattı kusa olduğu için, işlenen materyalin özelliklerine göre, harman prosesi ve tarak makinasında alınacak önlemleri önceden bilmek ve uygulamak, üretim aşamasında oluşan problemlere sıratla teşhis koyabilmek verimli bir çalışma için şarttır.

Aşağıda kisa bir ön açıklamadan sonra, bu konuda实践中de neler yapılabilir? sorusuna cevap verilmeye çalışılmıştır.

### 2. STRAYHGARN İPLİK DÜZGÜNSÜZLÜĞÜNE ETKİ EDEN ANA FAKTORLER

- Harmana verilen yağ-su-yardımcı madde, cins ve oranları
- Yağlama sistemi
- Hammadde özellikleri
- Harmanın, yağlama işlemi ile tarakta çalış-

\* Tüm veriler, normal işletme şartlarında alınmış olup, herhangi bir şekilde özel deney ve laboratuvar koşullarıyla inceleme yapılmamıştır.

\*\* Bu faktörler gözönüne alınmamıştır.

maya başladığı an arasındaki bekleme süresi

- Hasar görmüş ve aşınmış garnitürler. (Özellikle son penyör, tambur ve çalışanlar)
- Tel bileme işlemi
- Taragın temizlenmeden uzun süre çalışması nedeniyle (pis ve yağlı harmanlarda ya da çok ince sentetik lifli harmanlarda) tambur yüzeylerinin aşırı dolması ya da sentetik lifin sarma yapması
- Silindir uzaklık ayarları, ayarlardaki bozuklukluklar ve salgılı silindirler<sup>(\*\*)</sup>
- Ayarsız ve deformé olmuş tülben tülben bölgeleri sırmalar
- Penyör ile tülben tülben yivli silindirler, arasındaki zararlı hava akımları<sup>(\*\*)</sup>

Syrayhgarn iplikçiliğinde düzgünsüzlük genelde yukarıdaki nedenlerle değişir. Burada sadece belirli nedenler üzerinde durulacaktır. Aşağıda, çalışmaların yapıldığı işletmeler hakkında kısa bilgi verilmiştir;

#### - Yağlama Sistemi:

Yağlama odasına düşerken (sis halinde püskürtme) yağlama (Altınyıldız A.Ş. İşletmesi)

Hasır üzerinde (sis halinde püskürtme) yağlama (Yünsa A.Ş. İşletmesi)

#### - Harman :

El ile. (Her iki işletmede de aynı)

#### Tarak Makinası :

Houget Duesberg Bosson,

Çalışma genişliği: 2500 mm .

Sırm adedi: 112 ve 96

Sırm genişliği: 10.5 ve 12.3 mm

Bir ön açma-üç safhalı tarak makinası (Her iki işletmede de aynı)

#### Ring Makinası :

Gaudino ring, Bilezik çapı=75 mm (Altınyıldız A.Ş. İşletmesi)

Houget Duesberg Bosson, Bilezik çapı=75 ve 90 mm (Yünsa A.Ş. İşletmesi)


- %U (iplik U - düzgünsüzlüğü), i (ince yer), k (kalın yer), n (neps), kontrolleri tarak makinasında alttan ikinci ovalama hortumundan ve sabit fitil yumağından alınan 5 adet kopstan (400 m lik ölçümler) yapılmış ve sonuçların ortalamaları (ORT. olarak) verilmiştir.

#### 2.1. Harmana Verilen Yağ-Su-Antistatik Madde v.s.

##### Cins ve Oranları

Bu, araştırılması ve实践中de her işletmenin kendisine göre belirlemesi gerektiği bir konudur. Kısaca, bir harman yağının yağlayıcılık, antistatiklik ve kohezyon özelliklerinin yanısıra suyla emülsiyon meydana getirmesi ve nem tutma özelliğinde bulunması şarttır.

Kullanılan lifin cinsine ve fiziksel yapısına göre (kısa-uzun, kalın-ince, kıvrımlı, yün, naylon, polyester,

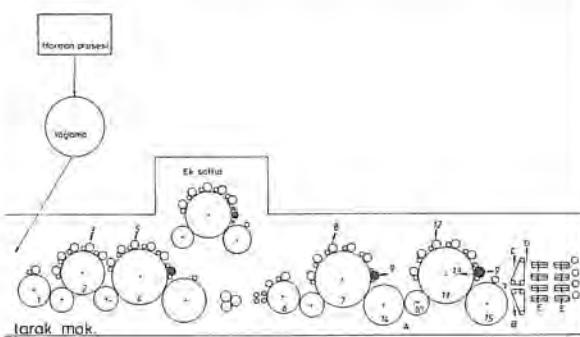

**Şekil 1.** Proses ve Kontrol Noktaları

orlon v.b.) harman yağının özelliklerinin etkinliği farklı olmalıdır. Örneğin; kısa ve sert olan (angora, deve tüyü v.b.) liflerin kohezyon ihtiyacı olduğu gibi, kısa liflerde sürtünme katsayısı artığı için static elektriklenme fazla olacaktır. Bu nedenle yağı antistatik özelliğinde yüksek olması gereklidir.

İşlenen liflere uygun yağ kullanılmadığı takdirde ilerki üretim kademelerinde problemlerle karşılaşılır ve dolayısıyla iplik kalitesi olumsuz etkilenir.

## 2.2. Yağlama Sistemi

Cok iyi emülsiyeye olmuş yağı sis halinde püskürterek harmana vermek en uygun sistemdir. Günümüzde, sistem aynı olmakla birlikte, emülsiyonun harmana püskürtüldüğü yerlerin farklı olduğu yağlama cihazları kullanılır. Döner odada, boruda, hasır üzerinde, yağlama odasına düşerken yağlama yapan cihazlar vardır. Hangi sistem olursa olsun, ideal yağlamadaki

amaç harmanı oluşturan tüm liflerin yüzeyinin ince bir şekilde yağ tabakası ile kaplanmasıdır. Fakat ideale ulaşmak (özellikle büyük mikardaki harmanlarda) çok zordur. Bu nedenle bizi ideale en çok yaklaştıracağ sistemleri seçmeliyiz. Bunlar içinde, döner odada ve boruda yağlama en uygun olmalıdır.

### 2.2.1. Dengesiz Emülsiyon Dağılıminın Etkileri

Emülsiyonun harmana gereğinden ıslak, kuru ya da dengesiz dağılımı iplik U-düzungüsüzüğünü olumsuz etkiler. İşlem aşamalarında kolaylık sağlama ve düzgün bir iplik elde edilmesi açısından, her cins lifin buna bağlı olarak da harmanın bir miktar nem içermesi gereklidir. Fakat bu nem miktarı, lifin, dolayısıyla iplığın, fiziksel özelliklerini (kopma mukavemeti, kopma uzaması, elastik geri kazanım v.b.) etkilemeyecek, makinalardaki işleme zorluklarına (tarak makinası silindirlerinde sarmalar, yapışmalar, statik elektriklenmeden dolayı metal aksama toplanmalar, ring mak. sarmalar, kopuşlar v.b.) meydana vermeyecek, yanı iplığın kalitesini bozmayacak bir değer olmalıdır. Örneğin; viskonun ıslak olması aşırı bir mukavemet kaybına, çok kuru olması bünyesindeki elektrostatik yükü boşaltmasını zorlaştırır ve staticelektriklenmeye neden olur. Ayrıca yünün ıslak olması elaktikyetini artırır, bir miktar mukavemet düşüşüne neden olur, çok kuru olması kırılabilirliğini artırır. Tablo 1 ve 2'de bazı tekstil liflerinin normal şartlarda (% 65 R.N. ve 20 °C'de) ve sudaki elastik geri kazanım, kopma mukavemeti ve kopma uzaması değerleri verilmektedir.

Lifler tarafından absorbé edilmiş nem, lif tipi ve atmosferin R.N. ve sıcaklığına bağlıdır. Bilindiği gibi ştyayhgarn, tarak dairesindeki atmosfer çalışma şartları: %60-70 R.N. ve 24-27 °C ring daresindeki atmosfer çalışma şartları: %65-70 R.N. ve 24-26 °C'dir. Bu

**Tablo 1.** Bazı tekstil liflerinin gerilme özellikleri

Lifler	Lif Numarası (dtex)	Şapel (\$) ya da devamlı filament	Kopma mukavemeti (mN/dtex)			Kopma uzaması (%)		
			20 °C	20 °C	95 °C	20 °C	20 °C	95 °C
Yün (merino)	4	\$	11.5	8	4.5	40	55	75
Viskon (Düzungün)	5	\$/DF	19	10	9	20	28	30
Nylon 6.6								
Şapel	3	\$	47	-	30	40	-	60
Şapel	5	\$	40	33	25	45	48	65
Nylon 6	-	\$	45	36	25	45	50	65
PES								
Normal	5	\$	39	39	-	45	45	-
Düşük pill.	3	\$	31	31	-	33	33	-
Orlon	3	\$	26	22	7	28	31	150

Kaynak : The Wira Textile Data Book, 1982

**Tablo 2.** Bazı tekstil liflerinin elastik geri kazanım özellikleri

Lifler	Lif Numarası (dtex)	Şapel (\$) ya da devamlı Filam. (CF)	Uzamadan dolayı elastik geri kazanım									
			20 °C %65 R.N. da verilen gerilme					20 °C da sudaki gerilme				
			%2	%5	%10	%20	%35	%2	%5	%10	%20	%35
Yün (merino)	4	\$	.9	.7	.6	.4	.35	1	1	1	1	1
Viskoz (düzgün)	5	\$/CF	.6	.4	.3	—	—	—	.9	.75	.6	—
Naylon 6.6	5	\$	—	—	.9	.75	.55	—	—	—	—	—
Naylon 6	—	CF	—	.95	.9	.75	—	—	.95	.9	.75	—
Pes (normal)	5	\$	—	.5	.35	.25	—	—	—	—	—	—

Kaynak : The Wira Textile Data Book, 1982

şartlara uygun olarak, Tablo 3'de bazı tekstil liflerinin yukarıdaki çalışma şartlarında bünylelerine alabilecekleri nem miktarları % olarak verilmiştir.

**Tablo 2.** Bazı tekstil liflerinin elastik geri kazanım özellikleri

Lifler	Bağlı Nem (%)	Sıcaklık aralığı (°C)	Bünyesine alabilecegi nem (%) (% regain)		
			Ortalama	Islak taraftan	Kuru taraftan
Yün	65	23-21	15.3	176.3	14.4
	67.5		15.9	16.8	14.9
	70		16.4	17.4	15.5
Viscose	65	23-31	14.0	14.8	13.2
	67.5		14.6	15.4	13.8
	70		15.2	16.0	14.4
Terylene	65	5-40	0.40	—	—
	67.5		0.42	—	—
	70		0.44	—	—
Naylon 6.6	65		4.1	—	—

Kaynak : The Wira Textile Data Book, 1982

Tablodaki değerleri problemsiz bir proses için başlangıç verisi olarak kabul edip, işlem aşamasındaki kayıpları da gözönüne alıp harmanın rutubetinin ne olması gerektiğini belirleyebiliriz. Örneğin; yün için, boyalı (koyu renk-akıç renk) ya da ekru, keçeleşmiş ya da normal lif gibi özelliklerini, ayrıca çalışma esnasında makina aksamina temas yüzünden ve ısınmış makina aksamı ile hava sirkülasyonunun fazla olduğu bölgelerdeki nem kayıplarını da gözönüne alıp tablodaki değerlere % 0.1-3 ekleyerek proses için gerekli olan harman rutubet değerlerini elde edebiliriz. Sentezik lifler içinde bu durum geçerlidir. Viscose için tablodaki değerler kullanılabilir. Karışım harmanlarda bu değeri basitçe şöyle hesaplayabiliriz.

Karışımın içerebileceği nem % si

$$= \frac{100}{W_1 / (100 + r_1) + W_2 / (100 + r_2) + \dots + W_n / (100 + r_n)} - 100 \quad (1)$$

W : Her komponentin karışımındaki ağırlık %'si

$$(W_1 + W_2 + \dots + W_n = 100)$$

r : Her komponentin tavsiye edilen nem % payları (proses için gerekli olan nem %'si).

Yukarıda belirlenen saf veya karışım harmanlarında ki nem %'lerinin çok üzerine çıktıığı veya çok altına düşüldüğünde problemler başlar.

### 2.3. Hammadde Özelliklerinden Doğabilecek U-Düzungüsüzüklerinde Önceden Neler Yapılabilir

Hammadde özellikleri dendiğinde, harmanı oluşturan liflerin uzunluk, incelik, renk, cins, harmandaki ve tarak makinasındaki davranışları ilk akla gelenlerdir. Bilindiği gibi, bir strayhgarn harmanında çeşitli kalitede lifler bulunabilir. Bunların kısaca inceleyelim;

- Strayhgarn tipi yoluk (fil) içeren harmanlar,
- Çok uzun (kamgarn tipi 60 mm üstü) lif içeren harmanlar,
- Karışım harmanlarda (yün/sentezik) incelik olarak uyumsuz olanlar.  
(Ince olan lifler, numarası 1.5 denye 1.7 denye 2.2 denye olanlardır.)
- Koyu renkli harmanlar,
- Strayhgarn tipi liflerden (45-55 mm) oluşan harmanlar,
- Kısa lif (25-40 mm) içeren harmanlar.

Harmanın yukarıdaki özelliklerine göre, kaliteli ve düzgün bir iplik için, harman prosesinde ve tarak makinasında bir takım müdahaleler yapmak gereklidir. Şöyledi;

- a) Harman-hallaç prosesindeki değişiklikler; harmanı oluşturan lif tipine göre hallaçlama sayısını arttırmak eksilterek, emülsiyonun harmana verildiği prosesdeki yerini değiştirerek yapılır. Örneğin; lambswool gibi hassas harmanları hallaç makinasında hırpalamamak için iki kereden fazla hallaç makinasından geçirmek sakincalıdır. Keçeleşme tehlikesini ortadan kaldırır.

dirmak için yağ emülsyonunu verdikten sonra hallaç makinasından geçirilmemelidir. Strayhgarn tipi yoluk içeren harmanlarda, fitil yoluunu çok iyi açıp harma-na karıştırmak ve hallaç makinasından geçirme sayısını artırmak gerekir.

b) Harmandaki liflerin özelliklerine göre, yağ-su-yardımcı madde oran ve cinslerindeki değişiklikler; bö-lüm-3.1'de açıkladığı gibi.

c) Tarak makinasındaki ön açma ve taraklama bölgelerindeki çalışıcı hızlarıyla uygun taramayı yakalamak; (aşağıda Houget Duesberg Bosson tarak makinasında kullanılabilen mak., min. ve sabit hızlar gösterilmiştir. Roestat tüm çalışmada 6'dır.)

- (1)  $\varnothing 500+23$  Ön açıcı silindir hızı/dk; min. 42-mak. 89
- (2)  $\varnothing 1270+23$  Ön açma-taraklama tamburu hızı m/dk; 201 sabit
- (3)  $\varnothing 216+211$  Ön açma-taraklama çalışıcı hızları m/dk; min. 1.1.+mak. 4.6
- (4)  $\varnothing 1500+23$  Kaba tarak ana tambur hızı m/dk; 478 sabit (100 d/dk)
- (5)  $\varnothing 216+23$  Kaba tarak çalışıcı hızları m/dk; min. 2.4.-mak. 9.8
- (6)  $\varnothing 500+23$  Ön açıcı silindir hızı m/dk; 57 ya da 80
- (7)  $\varnothing 1500+23$  Orta tarak ana tambur hızı m/dk; 478 sabit (100 d/dk)
- (8)  $\varnothing 216+23$  Orta tarak çalışıcı hızları m/dk; min. 2.4.-mak. 9.8
- (11)  $\varnothing 1500+23$  İnce (fitil) tarak ana tambur hızı m/dk; 478 sabit (100 d/dk)
- (12)  $\varnothing 216+23$  İnce (fitil) tarak çalışıcı hızları m/dk; min. 2.4.-mak. 9.8

d) Volant ayarı, hızı ve volant/tambur hız oranını değiştirmek

- (9)  $\varnothing 300+50$  volant hızı m/dk; min. 531-mak. 677
- (L) volant ayarı (tebeşir metodu ile) mm; 25-45
- (9)/(11) volant/tambur hız oranı; 1.11-1.45

Volantın fırçalama etkinliğini şu formülle hesaplayabiliriz,

$$h \text{ (mm)} = \frac{L}{4} \times \frac{dt + dv}{dt \times dv} \quad h \propto L \text{ doğru orantılıdır} \quad (2)$$

$h(\text{mm})$ ; volant tellerinin tambur telleri içine girmek miktarı,

$L(\text{mm})$ ; volant ayarı (tebeşir metodu ile volantin temizlediği şerit genişliği),

$dt$   $\varnothing$  (mm tambur çapı (tel üzerinden)),

$dv$   $\varnothing$  (mm) volant çapı (tel üzerinden).


Ayrıca  $L$ , tambur eni boyunca tüm yüzeyde aynı genişlikte ve  $h$ , aynı derinlikte olmalıdır. Eğer bu derinlik, tamburun her iki kenarında aynı ortada daha az ise bu, tamburun çokük (çukur) olduğunu gösterir. Ya da iç bükey bir zemini işaret eder. Diğer taraftan şerit

ortada daha geniş ise bu, volant milinin tambur mili ile aynı düzlemde olmadığını gösterir.

e) Penyör ile tambur arasındaki iletimi sağlayan transfer silindirinin (orta tarak penyörü ile fitil tarağı tamburu arasındaki) hızını değiştirmek;

(10)  $\varnothing 500+23$  transfer silindir hızı m/dk; min. 32. 8-mak. 262

(14)  $\varnothing 1270+23$  orta tarak penyör hızı m/dk; min. 33.5-mak. 81

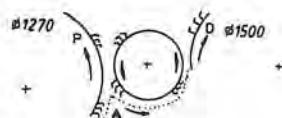

**Sekil 2.** Transfer işlemi

Görevi, penyör üzerindeki lif kitesini hiçbir değişikliğe uğratmadan, tambura iletmek olan transfer silindirinin çevresel hızı, teorik olarak, penyörün çevresel hızına eşit olmalıdır. Yani,

$$\frac{V_T}{V_p} 1 \Rightarrow \frac{\pi \times d_T^o \times n_T}{\pi \times d_p^o \times n_p} = 1 \text{ den } \frac{n_T}{n_p} = \frac{d_p^o}{d_T^o} \quad (3)$$

$$\frac{n_T}{n_p} = \frac{1293}{523} \Rightarrow n_T = 2.47 \times n_p \text{ olur.} \quad (4)$$

A noktasında, transfer silindirinin penyör üzerindeki tüm lif kitesini çekme uğratmadan veya yıgilma yapmadan alması bu orana bağlıdır. Ancak,

- Sert ve kısa liflerin oranının fazla olduğu harmanlarda,

$\frac{V_T}{V_p} \approx 0.90 - 0.95$  (Örneğin angora, döküntü lifleri, deve (tüy v.s.))

- Kamgarn tipi yün/sentetik (% 30'a kadar) ya da yaklaşık % 50 kadar strayhgarn tipi sentetik liflerin bulunduğu harmanlarda

$\frac{V_T}{V_p} \approx 1.20 - 1.25$  (uzun lif oranı %30'a kadar ya da %50 kadar str. tipi sentetik lif)

$\frac{V_T}{V_p} \approx 1.70$  (%30'dan fazla kamgarn tipi lif)\* bu tür harmanlar transfer işleminde problem yaratır.

- Normal strayhgarn tipi harmanlarda,

$\frac{V_T}{V_p} \approx 1$  seçilmesi gereklidir.

J) Ovalama hızı, kursu ve ovalama hortumlarının baskısını (E) değiştirmek; bu değişiklikler daha çok iplik mukavemeti ile ilgilidir. Yaklaşık 315 T/m in altındaki bükümlü ipliklerde, fitildeki liflerin birleşme derecesinin iplik mukavemetini etkilediği bulunmuştur. Birleşme derecesinin artması bükümü azaltır. Belli bir kondenser için birleştirme miktarı genellikle bir arandan diğerine olan uzaklığa (ayar), eksantrik şaftın

hizi ve stroğu tarafından kontrol edilir. İplik mukavemeti gözönüne alındığında özellikle düşük bükümlü ipliklerde test edilen örneklerin harman değişiklikleri, katkı maddeleri, makina ayarları ya da kondenserden önceki proses değişimlerinin etkisi de çok önemlidir.

### 2.3.1. Lif Özelliklerine Göre Yapılabilen Müdafaleler

- % 25'den fazla str. tipi yoluk -fıtıl yolugu- içeren harmanlarda liflerin çoğunuğu daha önce işlendiği için, bir daha kuvvetli taraklama etkisi ile karşılaşırılamamalıdır. Kademeli ve zayıf bir açma- taraklama işlemi uygulanmalıdır. Lif kırılmasının önüne geçmek için, ön açma bölgesindeki ön açma silindiri yavaş ve yine bu bölgedeki çalışıcı hızları yüksek olmalıdır. Düzgün bir tūlbent içinse, son taraklama bölgesindeki çalışıcılar hızlı olmalıdır. Uygulamaya bir örnek aşağıdadır. % 25 str. yoluk (fıtıl) içeren, yün/naylon/viskon karışımı, Nm 13/1 triko ipliği için.

#### I. Hız Grubu      II. Hız Grubu

(1) 42 m/dk	53 m/dk
(3) 1.9 m/dk	1.9 m/dk
(5) 4 m/dk	3 m/dk
(8) 3 m/dk	2.4 m/dk
(12) 2.4 m/dk	4 m/dk
(9) 650-660 m/dk	650-660 m/dk
(13) 38 mm	38 mm
(9)/(11) 1.36	1.36

#### I. Hız Grubu, U-düzungünsüzlük kontrolü

% U	(i)	(k)	(n)
ORT. 13.2	102	21	19

#### II. Hız Grubu, U-düzungünsüzlük kontrolü

% U	i	k	n
ORT. 11.7	34	4	9

I. hız grubunda, (5) taraklama açma etkinliği gereksiz düşürülmüş, (12) bu bölgeye gelen tūlbentin yerince taranmış olması gereğinden, aşırı tarama yapmaya gerek yoktur. II. hız grubu, bu tür harmanlar için uygundur.

- *Çok uzun-kamgarı tipi 60 mm üstü-lif içeren harmanlarda*, eğer harman 80-90 mm uzunluğunda lif içeriyeysa ve bunlar harmanın yaklaşık 1/3'ünü oluşturmuyorsa bu lifleri kesmek zorundayız. (İşlem basit gitotin makinaları ile yapılabilir) Bu tür harmanlarda alma (1) işlemini sertleştirmek ve taraklama etkisini (3), (5), (8), (12) artırmalıyız. Çünkü bu lifleri 10-12 cm boyunda kesmek zorunda kaldığımız için aralarında uzun lifler kalmakta, tūlbent bölüceü sırimlar arasında çalımlara ve ovalama hortumlarında çiflemeleme neden olmaktadır. Bu durum düzungünsüzlüğü oldukça artırır. Bu tür harmanlarda şöyle bir hız grubuyayla çalışılabilir.

- (1) 89 m/dk
- (3) 1.1 m/dk
- (5) 2.4 m/dk

(6) 80 m/dk

(8) 2.4 m/dk

(12) 3 m/dk

$V_T/V_P = 1.25$

- *Karışım harmanlarda* (yün/sentetik) incelik olarak uyumsuz olanlar;

Genelde bu tür harmanlarda sentetik lifler çok ince olup, yün lifleri ile iyi karışamamaktadır. Bu da kendini, özellikle ekru renkli iplikte yün ve sentetik liflerin bögesel olarak toplanması ve örgüde kesik kesik renk ton farklıklarını şeklinde gösterir. Bunu önlemek için de uyumsuz lifleri hallaç makinasında çok iyi şekilde karıştırımlı, her şeyi tarak makinasına bırakılmamalıdır. Şöyle bir proses örnek verilebilir, sentetik lifler iyiçe açılır ve kabartılır. Sonra yün ile beraber hallaç makinasında karıştırılır. Çok iyi bir karışma efekti sağlanana kadar işlem devam eder. Ya da hallaç makinasında karıştırılan yün/sentetik harman küçük tek tambur 4-5 çalışıcı bulunan açma makinasından geçirilir.

Ayrıca ince olan lifler (özellikle sentetikler 1.5 den 1.7 den 2.2 den gibi.) garnitur aralarına kaçmaya meylederler. Tambur ve çalışıcı garnitürlerinin dengesiz ve çabuk dolması taraklama etkisini de bozar. Bu da düzungünsüzlüğü olumsuz etkiler. Bu tür harmanlarda iyi bir karışımından sonra, tarak makinasında fırçalama etkisini artırmalıyız. Örneğin; (13) L:40 mm

(9) volant hızı: 650-660 m/dk

- *Koyu renkli harmanlar*, aşırı kimyasal etkilerden dolayı yıpranmış ve bundan dolayı çok karışmış liflerden oluştuğu için, açma-karıştırma, taraklama işlemlerini rahatlatmak ve kolaylaştmak amacıyla harman prosesinde verilen yağ miktarı açık renklilere oranla daha fazla olmalıdır. Bu tür harmanlarda hallaç makinasında iyi bir ön açma, tarak makinasında lif kırılmasını ve döküntüyü azaltması bakımından önemlidir.

Örnek hız prosesi:

- (1) 42 m/dk (3) 2.7 m/dk ya da 1.9 m/dk
- (5) mk/dk (6) 57 m/dk (8) 2.4 m/dk (12) 4 m/dk

- *Ştrayhgarn tipi (45-55 mm) liflerden oluşan normal harmanlar*:

Bu tür harmanlarda orlon, viskon, poliester, naylon, yün vb. uzunluk ve incelik bakımından birbirlerine uygun liflerden oluşur. Yağ/su oranını uygun seçtikten ve emülsiyonu harmana düzgün verdikten sonra herhangi bir probleme karşılaşlamaz. Örnek proses;

(1) 42 m/dk (3) 2.7 m/dk (5) 4 yada 3 m/dk (6) 57 m/dk (8) 4 yada 3 m/dk (12) 4 m/dk (13) 35-40 mm  $V_T/V_P \equiv 1$ , seçilebilir.

- *Kısa lif (25-40 mm) içeren harmanlar*:

Kısa lifler (angora, deve tüyü, çeşitli döküntü lifleri vb.) tüm harmanın 1/3'ünden fazlasını oluşturduğu zaman, tüm iplik prosesinde problem yaratmaya baş-

lar. Lisler kısa ve sert olursa işlem daha da zorlaşır. Ayrica lislerin birbirlerine tutunmasında zorlaşacağından iplikte mukavemet düşer. Bu tür harmanlarda döküntü miktarını düşürmek, mukavemeti artırmak ve rahat bir çalışma için;

-kohezyon ve antistatik özelliği yüksek yağlayıcılık özelliği düşük harman yağı kullanmak.

- taraklama etkisini düşürmek.

-  $V_T/V_p < 1$  yani  $V_T/V_p \leq 0.90 - 0.95$  hız oranını kullanmak,

- ovalamak hortumlarının hızını (450-490 d/dk) yada baskısını artırmak, gerekir.

#### 2.4. Harmanın Bekleme Süresi

En modern yağlama sistemlerinde bile, harmana püskürtülen emülsiyonun tüm harman yüzeyine dağılabilmesi imkansızdır. Harmanın, kondisyonne olması ve tüm lis yüzeyine dağılması için, lis cinsine ve inceliğine bağlı olarak tarak makinasına girmeden önce bir süre bekletilmesi gerekir. İnce lislerden oluşan harmanlar, kalın lislerden oluşanlara göre daha uzun, yün lisleri sentetiklere göre daha uzun, karışım harmanları kompozisyondaki lis cinsi ve oranlarına göre kısa yada uzun süre bekletilmelidir.

Fakat, sentetik/yün, ince/kalın lis oranları ne olursa olsun, bir harman  $20-26^{\circ}\text{C}$  de %65-70 R.H. de asgari 12 saat bekletilmelidir. Ve mümkünse bekletilen harman, tarak makinasına girmeden önce bir beklette odasından diğerine hava ile aktarılmalı, harman alt-üst edilmelidir.

#### 2.5. Tel Bileme İşlemi

Tarak makinasının tüm silindirlerinin veya son elemanlarının bilenmesi (tambur-penyör ve çalışanlar) U-düzungünsüzlüğünü artırır. Ancak tel uçlarındaki çapakların alınmasıyla eskisinden çok daha düzgün tül-bent ve sıfır almaktır mümkün olmaktadır. Çapaklar şöyle temizlenir:

Bileme işleminden sonra, tellere uygulanan sert bir sıçrama işlemi (bu işlem için özel kaplanmış sıra silindiri) ile kısa sürede tel çapakları alınır ve tel arasına dolan metal tozları temizlenir.

Eğer bu özel sıçrama silindiri yoksa, tarak makinası bir süre çalıştırıldıktan sonra (2-3 gün) lisler vasıtıyla çapaklar kendi kendine dökülür. Ve bu süre içinde elde edilen sıfır ve iplik U - düzungünsüzlüğü fazladır. Örneğin; sadece ön penyör (15) bilendirken sonra, 2-2.5 gün içinde, Nm 14/1, yün/nylon, triko ipligidenden alınan U - düzungünsüzlük değerleri aşağıdadır (kontroller arasında herhangi bir ayar değişikliği yapılmamıştır.)

#### 1. Kontrol

% U	i	k	n	% U	i	k	n		
ORT.	13.8	356	21	21	muk.=407 gr.	13.5	226	52	31
					%elast.=%	26.7			

#### 2. Kontrol

% U	i	k	n	% U	i	k	n			
ORT.	12.6	118	44	36	12.0	86	6	33	muk.=517.3 gr.	
									%elast.=%	29.1

#### 2.6. Tarak Garnitürlerinin Aşırı Dolması veya İnce Sentetik Lislerin (Bölgesel Yada Tüm Yüzeye) Sarma Yapması

Eğer tarak makinası temizlenmeden çok uzun süre çalışılsa (1.5-2 ton) tel aralarının dolması nedeniyle taraktaki alma, taraklama, sıçrama işlem elemanlarının etkinliği azalacaktır. Bu da U-düzungünsüzlüğünü olumsuz etkiler. Belirli peryotlarla, özellikle tamburların çok düzgün temizlenmesi gereklidir. Birde ince sentetik lisler, dengesiz emülsiyon dağılımı, volant hız ve ayarlarının yanlış olması gibi bazı nedenlerle tamburlara (bölgesel ya da tüm yüzeye) sarar. Bu durumun ince tarak tamburunda (11) olması, diğer tamburlara göre U-düzungünsüzlüğünü daha fazla olumsuz etkiler. Ayrıca, bölgesel sarma U-düzungünsüzlük varyasyonunu artırrır.

**Örnek 1:** Yün/nylon (1.7 denye), Nm 14/1 triko ipligidende

1. Kontrol (orta ve sıfır tarağı tamburu sargılı)	2. Kontrol
% U i k n	% U i k n
13.5 200	100 5
14.4 370	28 15
13.3 240	23 5
13.2 88	33 15
12.6 88	8 5
13.4 197	38 9
3. Kontrol: (Volant ayarı yapıldıktan ve tambur temizlendikten sonra.)	14.1 258 58 13
% U i k n	
11.8 72	5 20
11.9 47	— 12
11.8 55	2 15
11.6 60	2 40
11.2 42	2 20
11.7 56	2 22

**Örnek 2 :** Yün/nylon (1.7 denye) Nm 14/1, triko ipligidende

1. Kontrol (sargsız normal ilk takımından)	3. kontrol sonuçlarından da görüldüğü gibi U - düzungünsüzlüğü iyileşmiş ve düzungünsüzlükteki varyasyon ortadan kalkmıştır.
% U i k n	
11.8 72	5 20
11.9 47	— 12
11.8 55	2 15
11.6 60	2 40
11.2 42	2 20
11.7 56	2 22

**Örnek 3 :** Yün/nylon (1.7 denye) Nm 14/1, triko ipligidende

1. Kontrol (sargsız normal ilk takımından)	2. Kontrol (nylon, tamburda bölgesel bir sargı meyda getirdikten sonra)
% U i k n	% U i k n
11.1 18	2 5
10.9 18	5 28
11.8 43	2 10
10.8 10	— 15
11.1 32	— 12
11.1 24	2 14

**3. Kontrol:** (Volant ayarlandıktan ve sargı temizlendikten sonra)

% U i k n	% U i k n
10.8 20	— 15
10.8 30	— 25
11.0 13	5 5
10.7 22	— 15
10.4 15	— 6
10.8 20	1 13

**Örnek 3:** Yün/nylon/viskon, Nm 13/1, triko ipliğinde

1. Kontrol (yaklaşık 1800 kg, çalıştırıkta sonra ince ve orta tarak tamburları aşırı dolu olduğundan)

% U i k n  
ORT. 12.4 51 6 8

2. Kontrol (ince ve orta taraklar temizlendikten sonra)

% U i k n  
ORT. 11.8 22 5 8

## 2.7. Sıruşların Gerginlikleri

Tülbent bölücü sıruş sistemleri:


- tek sıruşda bir fitilin taşıdığı,
- tek sıruşda iki fitilin taşıdığı,

- tek sıruşda bütün fitillerin taşıdığı (sonsuz sıruş), sistemler diye üç gruptur. İlk iki gruptaki sistemde en büyük problem sıruş gerginliklerinin eşit ayarlanabilmesinin zorluğu, u avantajı ise kullanım kolaylığıdır. Son gruptaki sistemde ise sıruş gerginliklerinin her yerde aynı olmasına karşın kullanım zordur. Ayrıca sonsuz sıruş sisteminin büyük çalışma genişliklerinde (2200, 2500, 3000 mm) kullanılması problemleri artırrır.

Sıruş gerginlikleri (C), sıruşlar arasındaki çalışma yapma olayı yüzünden çok hassas ayarlanmalıdır. Gergin olan sıruşlar, gevşek olandan lif çalar. Gevşek veya gergin olan bir sıruşu normal olandan şöyle ayılabılırız;

- elle yoklayarak (bu ustalık ister)

\*- ovalama hortum girişine bakarak: Ovalama hortumlarına normalden gevşek giriş yapan tülbent şeritlerini taşıyan sıruşlar gergin (genellikle kenar sıruşları), normalden sert giriş yapan tülbent şeritlerini taşıyan sıruşlar gevşektir (Şekil 3). Bunu söyle açıklayabiliriz; gevşek olan sıruş, geçtiği silindirler üzerinden normalden fazla bir kayma yapacak ve sıruş hızının hortum hızından normalden daha çok azalmasına, ovalama hortumunun tülbent şeridini çekerek almasına neden olacaktır. Gergin olan sıruş ise geçtiği silindirler üzerinde normal kaymasından daha az kayacak ve normal gerginlikteki sıruşlardan daha hızlı dönerceği için ovalama hortumlarına gevşek bir giriş yapacaktır.

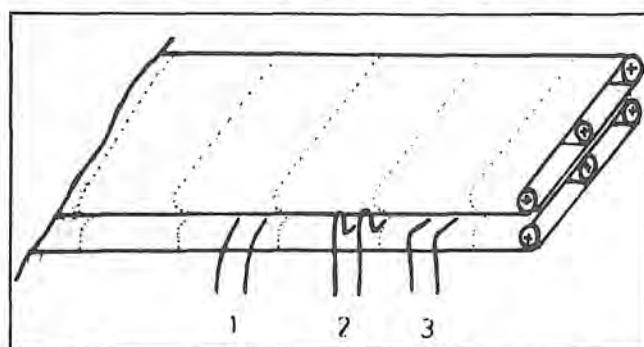

**Şekil 3.** Ovalama hortumuna (1) sert, (2) gevşek, (3) normal girişi gösterir.

\* Kontrol, tülbent şeritlerinin tamamının hortumlara girişini sert (1) pozisyonuna ayarladıkten sonra yapılmalıdır.


Normalden gergin veya gevşek olan sıruşlar U-düzungüsüzüğünü tüm çalışma genişliğinde etkilemeye birelikte iki ya da dört fitilde etkilidir. Bu tür sıruşların, U-düzungüsüzüğünne etkisi bölüm 3.8. de açıklanmıştır.

## 2.8. Tülbentin Makaslara (Yivli Silindirlere) ve Tülbent Şeridinin, Ovalama Hortumlarına Giriş'i

Tülbentin (B), makaslara (yivli silindirler) hiç bir diş etkiye uğramadan, çekimsiz bir şekilde (ne çok gevşek ne de sert) girmesi gereklidir. Gevşek giriş, makaslarda düzensiz kesilmelere, sert giriş ise fitile hazırlanmış olan tülbentte dengesiz çekimlerle bozuk fizil oluşmasına neden olur.


Kesilmiş tülbent şeridinin, ovalama hortumlarına giriş şekli (D), iplikte U-düzungüsüzük, ince yer, kalın yer ve neps üzerinde direkt etkilidir. Şekil 4:

- Ovalama hortumlarına SERT giriş; bu şekildeki bir giriş iplikteki kalın yer ve neps miktarını artırır. % U değeri artar. (Şekil 4.)

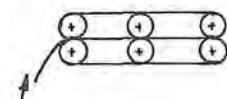


**Şekil 4.**

- Aşırı GEVSEK giriş: bu şekildeki bir giriş iplikteki kalın yer ve neps miktarını artırır. % U değeri artar. (Şekil 5.)

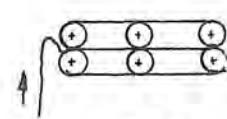

**Şekil 5.**

- NORMAL (uygun) giriş: bu şekilde tülbent şeridinin ovalama hortumlarına girişinden dolayı herhangi bir bozukluk meydana gelmez (Şekil 6.).

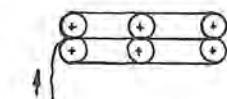

**Şekil 6.**

**Örnek 1:** Yün/nylon, Nm 10.5 (fitil), Nm 14/1 (iplik) triko iplığında

1. Kontrol (sert giriş yapan şeridin iplik U-düzungüsüzüğü)

2. Kontrol (normal giriş yapan şeridin değerleri)  
% U i k n  
ORT. 11.4 43 2 14 sonra 10.9 28 1 13

**Örnek 2:** Yün/nylon/Viskon, Nm 13/1, triko iplığında

1. Kontrol (sert giriş yapan tülbent şeridinin değerleri)  
% U i k n  
ORT. 10.9 25 7 11 sonra 10.1 4 — 2

**Örnek 3:** Yün/nylon, Nm 14/1, triko iplığında

1. Kontrol (gevşek giriş yapan tülbent şeridinin değerleri)  
% U i k n  
ORT. 11.5 26 20 35 sonra 11.8 25 3 14

## 2.9. Tüm Tarak Makinasının Silindirlerinin Temizliği (son penyör (15) hariç)

Tarak makinası temizlendikten sonra iplik U-düzungünsüzlüğü bir süre bozuktur. Eğer, harmanın kendisinde ve diğer ayarlarında bir problem yoksa, ancak ikinci takımdan (yaklaşık 150 kg sonra) sonra U-düzungünsüzlüğü normal değerini almaktadır. (İkinci takımdan sonra bozuk iplik elde ediyorsak hemen diğer kontrol noktalarını gözden geçirmemiz gereklidir.) Bunun nedeni, tarak elemanlarının dengesiz temizlenmesi, yani etkin bir şekilde temizlenmemesidir. Bu problem daha çok el tarağı ile yapılan temizliklerde karşımıza çıkar.

**Örnek 1:** Angora/yün/nylon karışımı bir harmandada (Nm 15/1)

1. Kontrol (10-15 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

ORT. 10.8 19 2 9

2. Kontrol (yaklaşık 150 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

10.0 b 4 20

**Örnek 2:** Yün/nylon karışımı bir harmandada (Nm 14/1)

1. Kontrol (10-15 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

ORT. 11.7 44 4 14

2. Kontrol (yaklaşık 70 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

11.1 22 — 5

**Örnek 3:** Angora/yün/nylon karışımı bir harmandada (Nm 15/1)

1. Kontrol (10-15 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

ORT. 10.8 29 2 15

2. Kontrol (yaklaşık 70 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

10.0 6 2 12

**Örnek 4:** Yün/nylon karışımı bir harmandada (Nm 14/1)

1. Kontrol (10-15 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

ORT. 11.0 26 2 10

2. Kontrol (yaklaşık 150 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

10.7 8 1 4

### 2.9.1. (15) Nolu Son Penyör Temizliği

(15) nolu penyör fitile hazırlık son elemanı olduğu için U-düzungünsüzlüğünü direkt etkiler. Son penyör temizlendikten hemen sonra yapılan kontrolde U-düzungünsüzlüğü artırmak ve ancak bir süre (yaklaşık 2000 kg kadar) çalıştırıldıktan sonra eski halini almaktadır. Yani, tambur, çalışıcı ve aliciların garnitür aralarının dolması istenmezken, son penyör garnitürlerinin tülbünti bozma tehlikesini azaltmak (tülbünti patlatmak, tamburdan alma işlemini yüzey boyunca dengesiz yapmak gibi) için belli bir miktar dolu olması gereklidir. Aşağıda, son penyör temizlendirmeden önce, temizlendikten hemen sonra ve tarak makinası penyör garnitürlerini dolduracak kadar çalıştırıldıktan sonraki, kontrollerden alınan iplik U-düzungünsüzlük değerleri veril-

miştir. Her üç kontrolde aynı harman kompozisyonuna sahip partilerden yapılmıştır.

**Örnek 1:** Yün/nylon/viskon, arka arkaya çalışan üç parti harmandan,

1. Kontrol (1. parti, penyör temizlendirmeden önce)

% U i k n

ORT. 10.8 7 4 3

2. Kontrol (2. parti, penyör temizlendikten sonra)

% U i k n

12.7 76 16 10

3. Kontrol (3. parti penyör yaklaşık 2500 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

ORT. 11.1 5 — 4

**Örnek 2:** Yün/nylon/viskon arka arkaya çalışan üç parti harmandan

1. Kontrol (1. parti, penyör temizlendirmeden önce)

% U i k n

ORT. 11.1 14 2 6

2. Kontrol (2. parti penyör yaklaşık 2000 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

12.6 70 14 8

3. Kontrol (3. parti penyör yaklaşık 2800 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

ORT. 11.8 22 5 8

**Örnek 3:** Yün/nylon/viskon arka arkaya çalışan üç parti harmandan

1. Kontrol (1. parti, penyör temizlendirmeden önce)

% U i k n

ORT. 10.7 13 10 3

2. Kontrol (2. parti, penyör temizlendikten sonra)

% U i k n

12.7 76 26 7

3. Kontrol (3. parti penyör yaklaşık 3500 kg çalıştırıldıktan sonra)

% U i k n

ORT. 11.8 7 2 10

Örneklerden de anlaşıldığı gibi (15 nolu) son penyör temizliğinin, çalışılan harmanın temizlik derecesi ve cinsine göre 20 gün ya da bir aylık sürelerde yapılması elde edilen iplik kalitesi açısından önemlidir. Penyör gözle ve elle kontrol edilerek temizliğe karar verilmelidir.

## 2.10. Hasar Görmüş Garnitürler (Özellikle Son Tambur, Penyör ve Çalışıcı)

Bozuk garnitürler, tarak makinasının neresinde olursa olsun, bulunduğu yerdeki görevini yapmadığı için iplik U-düzungünsüzlüğünü olumsuz etkiler. Örneğin; çalışıcı ve tambur telinin hasarlı olması taraklama etkisini zar, penyör telindeki bir hasar alma işlemini zorlaştıracak ve taşıdığı tülbünti bozacak, volant telinin yumuşaması veya yer dökülmesi vola sıçrama etkinliğini düşürecektir. Fakat, практике en büyük problem bu durumun, tülbünti son şeklini veren bitim elemanlarında olmasıdır. Bunlar içinde ince (fitil) tarak tamburu (11), penyör (15) ve çalışıcıları (12)

(özellikle son çalışıcı) fitile hazır olan tülbentin düzgünliğini olumlu ya da olumsuz olarak diğerlerinden daha çok etkiler.

**Örnek:** (11) nolu son ana tambur telleri hasar görmüş ve bu yüzden tambur aşırı sargı yapan tarak makinasında çalışan yün/nylon/viskon, Nm. 13/1 triko ipligidenden alınan sonuçlar aşağıdadır.

### 1. Kontrol (Tellerde herhangi bir bozukluk ve sargı yok)

% U	i	k	n
11.0	10	2	7
12.4	50	—	5
11.2	20	2	7
10.7	12	7	10
10.6	7	1	10

ORT. 11.2 20 3 8

### 3. Kontrol (Ana tambur teli değişikten sonra)

% U	i	k	n
11.1	5	2	5
11.3	10	2	5
11.0	40	10	15
10.5	—	—	10
11.3	2	—	7

ORT. 11.0 12 3 8

Görüldüğü gibi, hasarlı ana tambur teli iplik U-düzgünsüzlüğünü bozduğu gibi, %U varyasyonunu da

### 2. Kontrol (Teller bozuk ve tambur sargılı)

% U	i	k	n
13.2	90	5	10
14.7	142	12	5
11.8	20	—	5
13.2	52	10	5
12.9	62	5	2

ORT. 13.2 74 6 6

artırmaktadır. Buna bağlı olarakda ince yer artmakta bu örnekte, bozulan tambur telleri yamulma şeviden dolayı çok çabuk sargı yapmaktadır. Bu yüzden ilk takımlardan alınan iplik U-düzgünsüzlük değerleri, sonraki takımlardan (tambur sardıktan sonra) alınan değerlerden daha iyi olmakla birlikte kötüdür. Ve ince yer sayısı tarak makinası çalışıkça artmaktadır.

Bu şekildeki bir hata, yani: tambur telinin bozulması ve aşırı sargı yapması iplik spektrogramında aşağıda görüldüğü gibi 4-8 m'de bacalar oluşturmaktadır. Hatalı iplikten bir parça kumaş örüldüğünde kesik kesi ince periyodik çizgiler oluşmaktadır.


### 3. SONUÇ

Harman kompozisyonuna göre, harmana verilen emülsiyon miktarı ve yağlama sistemi, seçilen harman yağı ve yardımcı maddeler, harmandaki liflerin kalitesi ve birbirleriyle olan uygunluğu, boyama etkileri, iplik U-düzgünsüzlüğünü direkt etkiler. Yani, yukarıdaki şartlar gözönünde alınarak hazırlanan bir harman diğer işlem aşamalarında herhangi bir problem yaratmaz. Ancak, normal olmayan şartlarla ya da işlem aşamasında nedeni bilinmeyen bir probleme karşılaşıldığında, bu KONTROL NOKTALARINA önceden ya da işlem sırasında müdahale etmek gereklidir.


### KAYNAKÇA

- THE WIRA TEXTILE DATA BOOK. 2. th edition. Leds. 1982.
- THACKRAY M.A. Technical Service Report for Yünsa A.Ş.. 1989


\* Bu yazının hazırlanmasında, yardımlarından dolayı Yünsa A.Ş. Planlama Md. Özkan Tümer, Mak. Y. Müh. Şahin Şahin ve Necdet Koyuncu'ya teşekkür ederim.

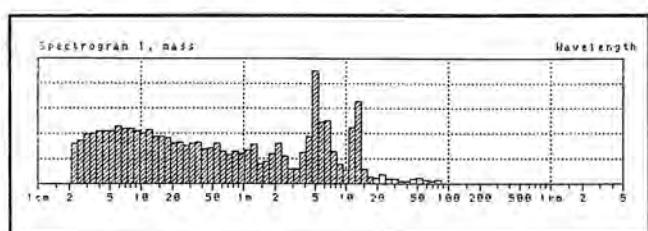

%U i k n  
10.5 3 0 2  
Normal (tellerde bozulduktan yok)

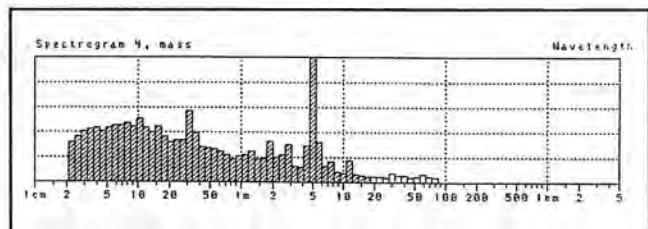

%U i k n  
11.5 15 2 7  
Teller bozuk, tamburda sargı yok

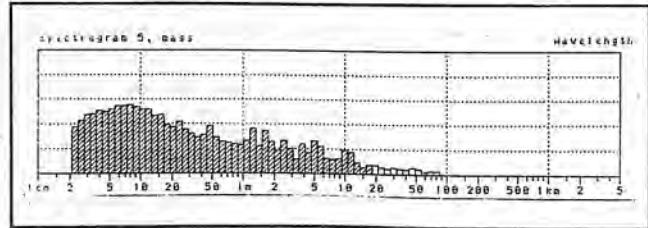

%U i k n  
12.4 35 5 7  
Teller bozuk, tambur sargılı



**Mehmet K. AKIN**  
1967 Zonguldak doğumluluğlu olup Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Bölümü Tekstil Teknolojisi Opsiyonundan 1988'de mezun oldu. Bir yıl Altınyıldız A.Ş. Str. iplik işletmesinde, 1.10.1990 dan itibaren de Yünsa A.Ş. Str. iplik işletmesinde Tekstil Mühendisi olarak görevini sürdürmektedir.

**Sekil 7.** Spektrogramlar.